

Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Навчально-науковий інститут
«Механічна інженерія і транспорт»
Кафедра «Інтегровані технології машинобудування»

Доля В.М.

ЗАВДАННЯ
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
з дисципліни «Програмування РТК»

2018

Завдання:

1. Вивчити правила управління Роботизованим технологічним комплексом 16K20ФЗР132.
2. Відпрацювати порядок управління Роботизованим технологічним комплексом 16K20ФЗР132 безпосередньо в лабораторії.
3. Ввести розроблені управляючі програми до систем числового програмного управління верстата та промислового робота.
4. Виготовити у тестовому режимі деталь.

Лабораторна робота №1 Управління верстатом моделі 16K20ФЗС32 з ПЧПУ «2Р22»

Управління верстатом відбувається з пульта оператора (рис. 1), панелі управління верстатом (рис. 2) та панелі управління електроавтоматикою верстата (рис. 3). Призначення клавіш, розташованих на пульті оператора, зазначені в табл. 1.

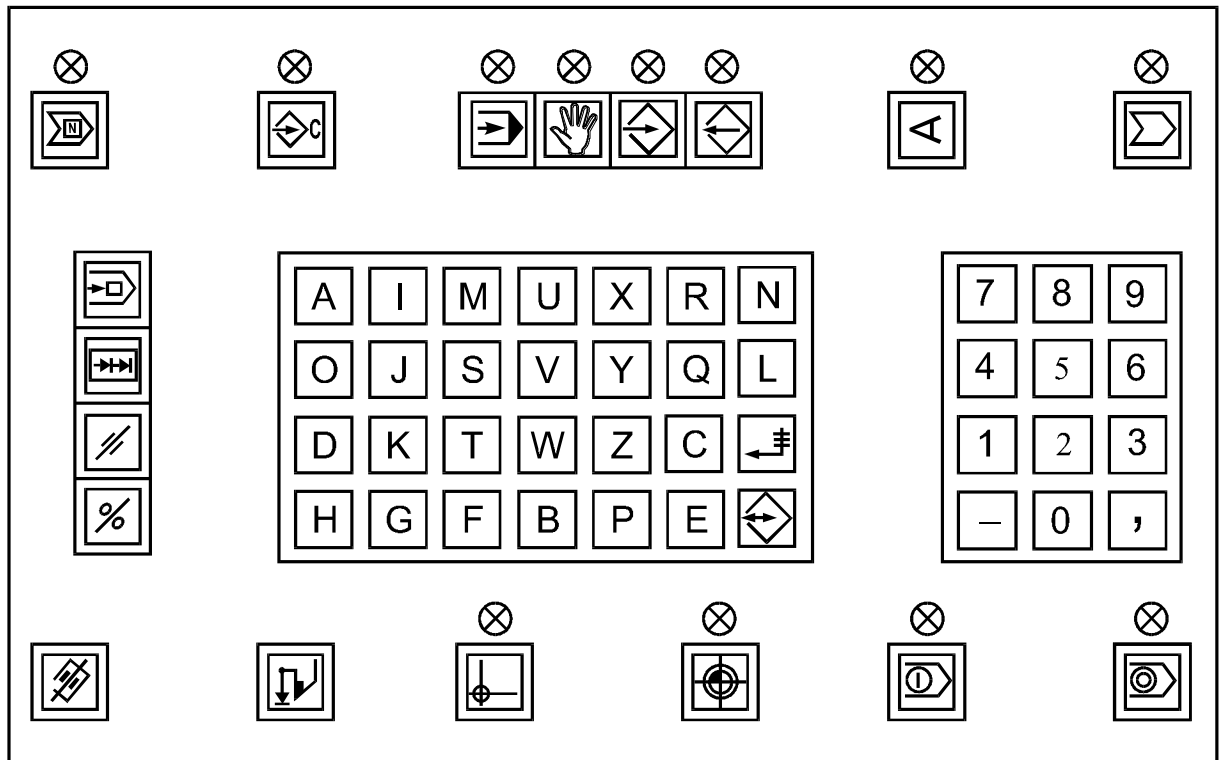
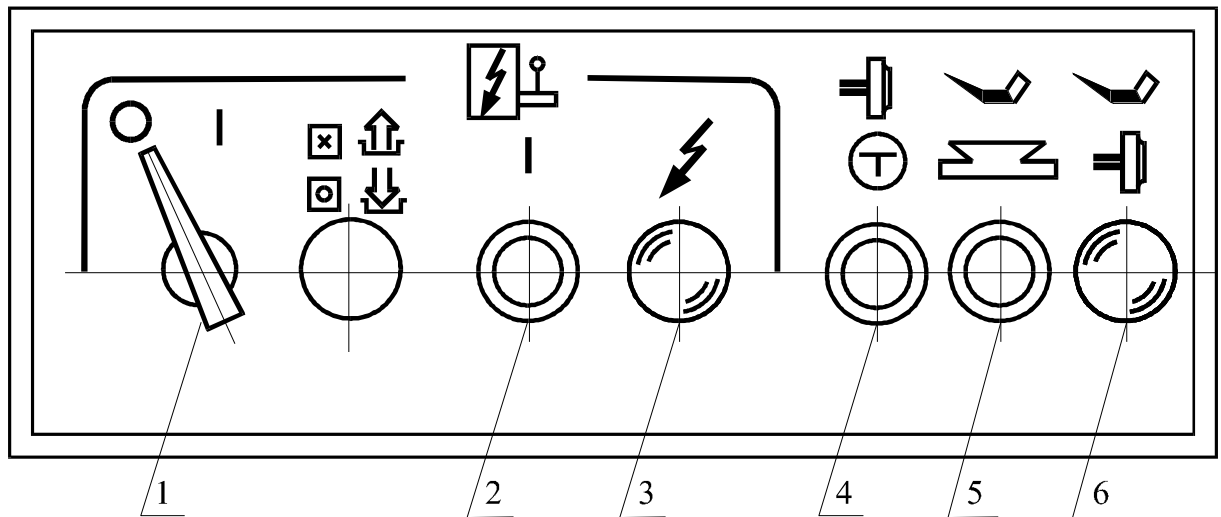
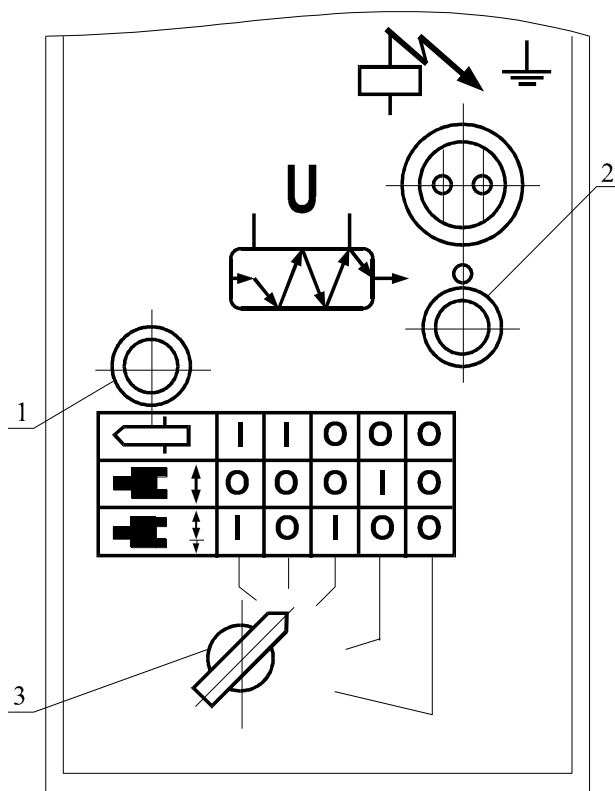


Рисунок 1 - Пульт оператора ПЧПУ «2Р22»



1 – ввідний автомат; 2 – кнопка вмикання ПЧПУ; 3 – сигнальна лампочка “Верстат увімкнено”; 4 – кнопка “Поштовх шпинделя”; 5 – кнопка “Примусове змащування напрямних”; 6 – сигнальна лампочка “Насос змащування напрямних увімкнено”




















Рисунок 2 - Панель управління верстатом



1 – кнопка вмикання електроавтоматики;
 2 – кнопка вимикання електроавтоматики;
 3 – перемикач роду робіт

Рисунок 3 - Панель управління електроавтоматикою верстата





Таблиця 1 - Значення символів клавіатури пульту

Символ	Значення
	ПОШУК КАДРУ
	ВВЕДЕННЯ КОМАНД
	АВТОМАТ
	РУЧНЕ УПРАВЛІННЯ
	ВВЕДЕННЯ
	ВИВЕДЕННЯ
	ТЕСТ
	НОСІЙ ІНФОРМАЦІЇ
	ЗСУВ КАДРУ
	ЗСУВ ФРАЗИ
	ЧИСТКА
	ПОЧАТОК ПРОГРАМИ (КОРЕКЦІЯ)
	СКИДАННЯ ПАМ'ЯТІ
	ВВЕДЕННЯ ЗА ЗРАЗКОМ
	ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
	ФІКСОВАНА ТОЧКА ВЕРСТАТА
	ПУСК
	СТОП
	ВВЕДЕННЯ ДАНИХ

Для вмикання верстата моделі 16K20Ф3С32 необхідно:


- увімкнути ввідний автомат “1”(див. рис. 2);

- натиснути кнопку вмикання ПЧПУ “2”, розташовану на панелі управління верстатом (див. рис. 2);
- натиснути кнопку “1”, що розташована на панелі управління електроавтоматикою верстата (див. рис. 3);
- встановити потрібний режим роботи електроавтоматики перемикачем “3” (див. рис. 3).

При правильному вмиканні пристрою (тобто є напруга на всіх виходах стабілізаторів) на приладному блоці засвілюється світлодіод , а на пульті управління пристроєм (пульті оператора) – сигнальний світлодіод над клавішею ; на екрані блока висвітлення символічної інформації (БВСІ) з’являється напис «ДИАГНОСТИКА УЧПУ 2P22 00036-01». У випадку, якщо вже була виконана прив’язка інструмента, введені технологічні параметри та записана управляюча програма через 4-5 с після вмикання пристрою та по закінченні діагностичного тесту на пульті оператора висвілюється світлодіод над клавішею , а на екрані БВСІ з’являється напис «РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ». При висвітленні діагностичним тестом пошкодження на екрані БВСІ висвілюється напис «ДИАГНОСТИКА УЧПУ 2P22 ПО 00036-01» та вид пошкодження. У тому випадку, коли не були введені технологічні програми, константи прив’язки різального інструмента, параметри верстата, або були виявлені пошкодження в пам’яті, тоді на екрані БВСІ висвілюється напис «ТП ВВЕСТИ» або «К ВВЕСТИ». У цьому випадку потрібно натиснути клавішу , тобто стерти пошкоджену пам’ять верстата (параметри, константи, технологічні програми) та оновити пам’ять, тобто ввести параметри, константи, управляючу програму.

Введення параметрів здійснюється натисканням клавіш



і введенням числового значення першого параметра верстата. Після натискання клавіші  параметр запам’ятовується, а на екрані БВСІ

висвітлюється номер наступного параметра. Числові значення параметрів та їх функціональне призначення наведені у табл. 2.

Таблиця 2 - Значення параметрів ПЧПУ “2P22”

Номер параметра	Числове значення параметра	Функціональне призначення
N001	-200	Фіксоване положення по координаті X
N002	-200	Програмний обмежник по координаті -X
N003	0	Програмний обмежник по координаті +X
N004	0	Програмний обмежник по координаті -Z
N005	1000	Програмний обмежник по координаті +Z
N006	318	Максимальне число обертів шпинделя на першому діапазоні приводу, що регулюється
N007	875	Максимальне число обертів шпинделя на другому діапазоні приводу, що регулюється
N008	2188	Максимальне число обертів шпинделя на третьому діапазоні приводу, що регулюється
N009	0	Максимальне число обертів шпинделя на четвертому діапазоні приводу, що регулюється
N010	12	Мінімальне число обертів шпинделя на першому діапазоні приводу, що регулюється
N011	30	Мінімальне число обертів шпинделя на другому діапазоні приводу, що регулюється
N012	80	Мінімальне число обертів шпинделя на третьому діапазоні приводу, що регулюється
N013	0	Мінімальне число обертів шпинделя на четвертому діапазоні приводу, що регулюється
N014	10	Повзуча швидкість шпинделя при постійній швидкості різання
N015	0/1	Індикація неузгодження
N016	1000	Максимальне число обертів шпинделя при постійній швидкості різання
N017	100	Мінімальне число обертів шпинделя при постійній швидкості різання

Далі необхідно здійснити процедури прив'язки системи відліку до верстата, початкового положення – до системи відліку, інструмента – до системи відліку, системи відліку – до деталі.

На верстаті мод. 16K20Ф3С32 прийнята система координат, зображена на рис. 4.

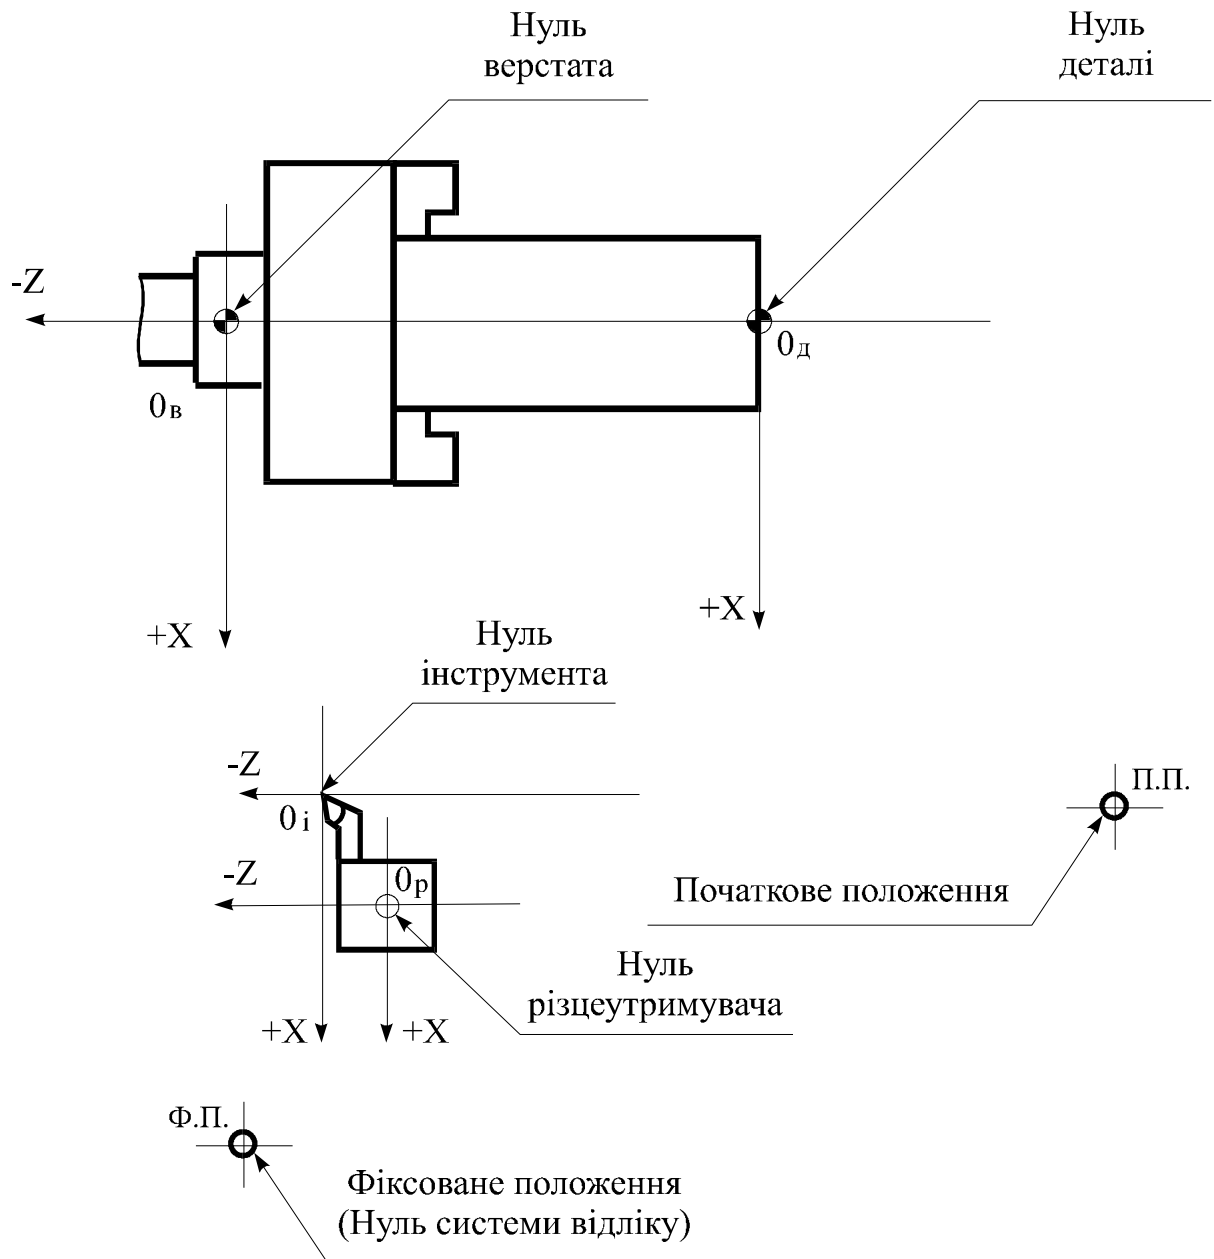









Рисунок 4 - Координатні осі верстата мод. 16K20Ф3С32

Відлік переміщень по координатних осях починається після виходу робочих органів верстата у фіксоване положення (ФП), яке визначається положенням наконечників сповільнювання. Взаємне положення координатних осей визначається параметрами верстата та режимом прив'язки інструмента. Переміщення вершини різця вздовж поверхні, яку обробляють, програмується оператором за допомогою програми, що набирається на клавіатурі пульта. Нуль деталі може бути плаваючим, тобто він не має якогось певного положення, а програмується при прив'язці

інструмента. Для безаварійної зміни різального інструмента та зміни деталі за допомогою робота передбачено програмування початкового положення.

Процедура прив'язки системи відліку до верстата здійснюється натисканням клавіш  і , при цьому над ними висвітлюються світлодіоди, а на першому рядку екрана БВСІ висвітлюється напис «РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФП». Після натискання клавіші  починається рух супорта по координаті X у напрямку оператора, а потім по координаті Z у напрямку шпинделя. При досягненні положення, визначеного кінцевими вимикачами, рух супорта припиняється. Таким чином, відбулася прив'язка системи відліку до верстата.




 
 
 


 






 

 

 
 
 

Процедура прив'язки початкового положення до системи відліку здійснюється натисканням клавіш  і . Після чого необхідно за допомогою мнеморукоятки відвести супорт у початкове положення, тобто у місце, де буде відбуватися зміна інструмента та початок і кінець руху інструмента за програмою. Натисканням клавіш ,  початкове положення запам'ятовується пристроєм ЧПУ.

Процедура прив'язки інструмента до системи відліку здійснюється у три етапи.

Перший етап – введення плаваючого нуля:


, C, [Z], [0], .

Другий етап – введення вилетів інструмента:



              
 , ... і так далі до       .


 




Третій етап – розмірна прив’язка інструментів. Для виконання цього етапу необхідно увімкнути оберти шпинделя (наприклад 500 об/хв), задати робочу подачу (наприклад 0,1 мм/об), встановити в робочу позицію перший інструмент:





 
 
 
 

             .

Користуючись мнеморукою та штурвалами, слід проточити циліндричну поверхню заготовки, потім відвести інструмент по координаті Z, не змінюючи його положення по координаті X, і вимкнути оберти шпинделя, натиснувши клавішу . За допомогою мікрометра треба виміряти діаметр обточеної частини заготовки і ввести це значення під адресою X для ПЧПУ. Наприклад, якщо діаметр деталі дорівнює 91,04 мм, то потрібно натиснути наступні клавіші:





 
 
 
 
 

 
 
 

      .




Далі увімкнути шпиндель клавішею  та обточити торець заготовки, якщо це можливо зробити цим інструментом, або підвести вершину різця до торця заготовки. Відвести інструмент по координаті X, не змінюючи його положення по координаті Z, вимкнути шпиндель, натиснувши клавішу .




 
 
 

Ввести значення умовного початку координати Z:   ; вилетів інструмента: ; плаваючого нуля:  .




Далі необхідно встановити в робочу позицію другий інструмент:   , увімкнути оберти шпинделя:       і виконати процедуру розмірної прив’язки другого інструмента (третій етап). І так далі щодо всіх шести інструментів.


 

Для здійснення процедури прив'язки системи відліку до деталі необхідно зняти заготовку, що використовувалася для процедури розмірної прив'язки інструментів, і встановити одну деталь з тієї партії, що будуть оброблятися за програмою, або у ручному режимі. Встановити у робочу позицію перший інструмент, увімкнути оберти шпинделя, задати робочу подачу:

, , , , , , , , , , , , , .

За допомогою мнеморукоятки та штурвалів обточити торець деталі і відвести інструмент по координаті X, не змінюючи його положення по координаті Z. Це положення по координаті Z і буде НУЛЕМ ДЕТАЛІ, від якого відраховуються всі розміри при упорядкуванні управляючої програми на обробку партії цих деталей. Вимкнути шпиндель  і ввести нове значення плаваючого нуля: , . Тепер ПЧПУ запам'ятав положення вершини інструмента відносно НУЛЯ ДЕТАЛІ, і в якому б місці обробки не знаходився б інструмент, його вершина при установці на Z0 завжди вийде в цю точку.

Введення технологічної управляючої програми здійснюється натисканням клавіш: , , , , , ; набором змісту першого кадру та введенням його до пам'яті натисканням клавіші . При цьому набрана інформація гасне, а на екрані БВСІ висвітлюється "N002". Тепер необхідно набрати зміст другого кадру, ввести його до пам'яті і т. д.

Якщо технологічна програма записана на магнітній стрічці, то для введення її до пам'яті необхідно: встановити касету в касетний накопичувач; натиснути клавіші , ; набрати номер програми; натиснути клавішу . При цьому відбуватиметься швидке переміщення на початок стрічки, швидкий пошук програми, зчитування програми, швидке переміщення на початок стрічки.

Для відпрацювання програми в автоматичному режимі необхідно натиснути клавіші , , . При цьому починається обробка деталі за записаною в пам'ять верстата програмою.

Лабораторна робота № 2 Управління промисловим роботом M10П.62.01 з ПЧПУ «Контур-1»

Пульт навчання промислового робота (ПНПР) складається з клавіатури, індикаторів та світловодів стану, режимів і функцій (рис. 1).

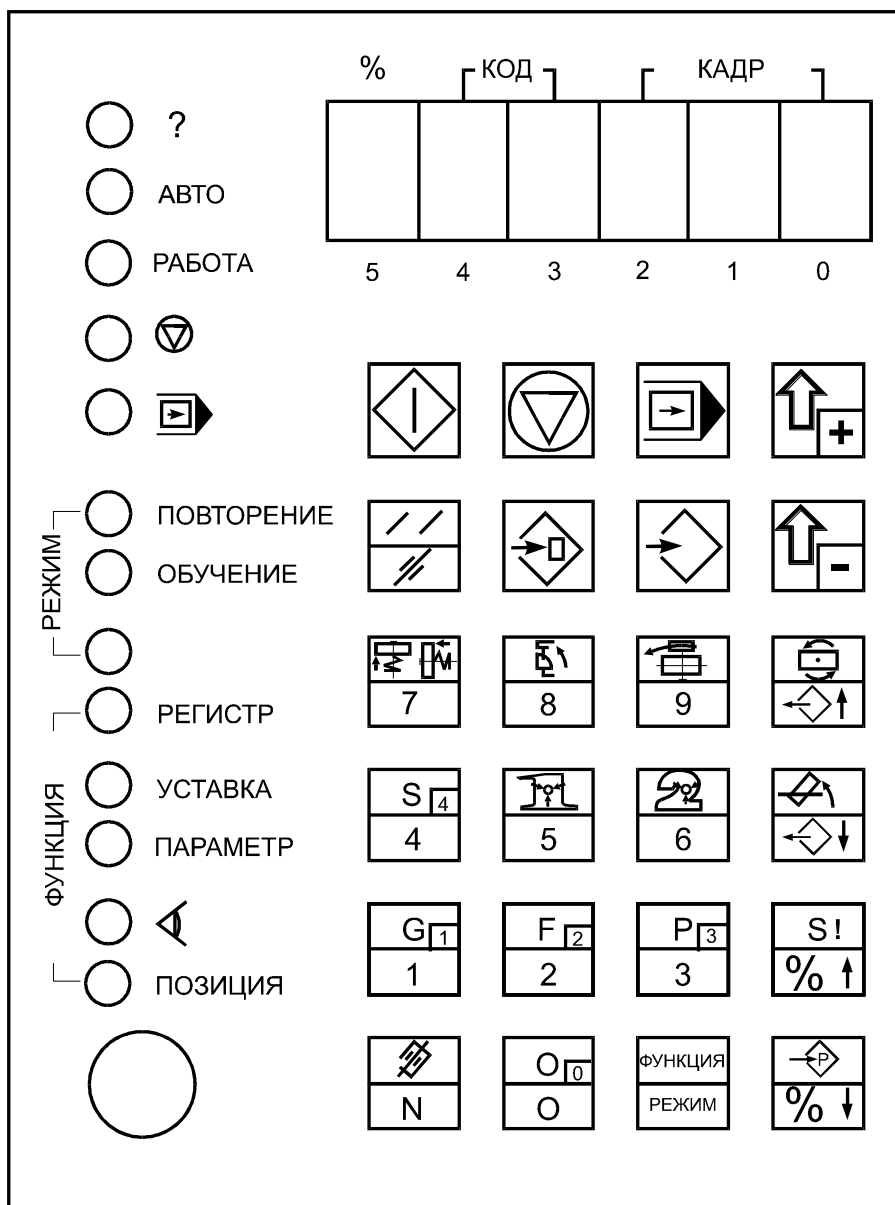

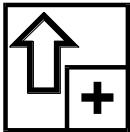

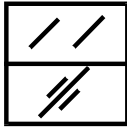
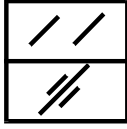

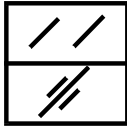
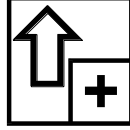


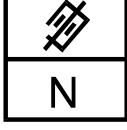
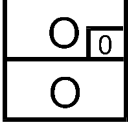
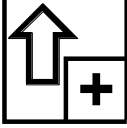



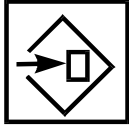


Рисунок 1 - ПНПР M10П.62.01

У табл. 1 надано перелік основних команд, що подають з ПНПР. Для деяких команд необхідно натискати одночасно декілька клавіш.

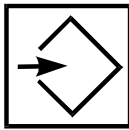
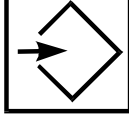
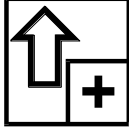
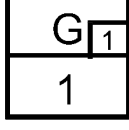
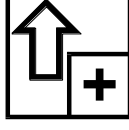
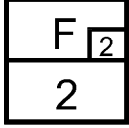
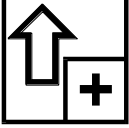
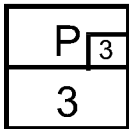
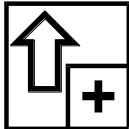
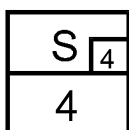
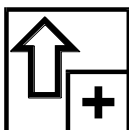
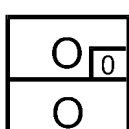
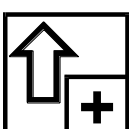
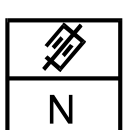

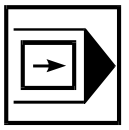
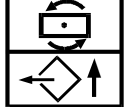
Таблиця 1 - Команди управління ПР М10П.62.01

Клавіші, що натискають		Команда управління
		Пуск
		Стоп
		Забій цифрової інформації, що вводять
		Скидання номера помилки
	 	Повторний запуск програмного забезпечення
		Знак “ – “
		Очищення регістрів, уставок, введення стандартних параметрів, стирання всіх УП
		
		Припинення роботи
		

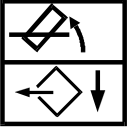
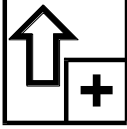
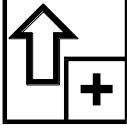


Введення номера програми, кадру,
G-функції, F-подачі, S-функції.
Команда "Введення"

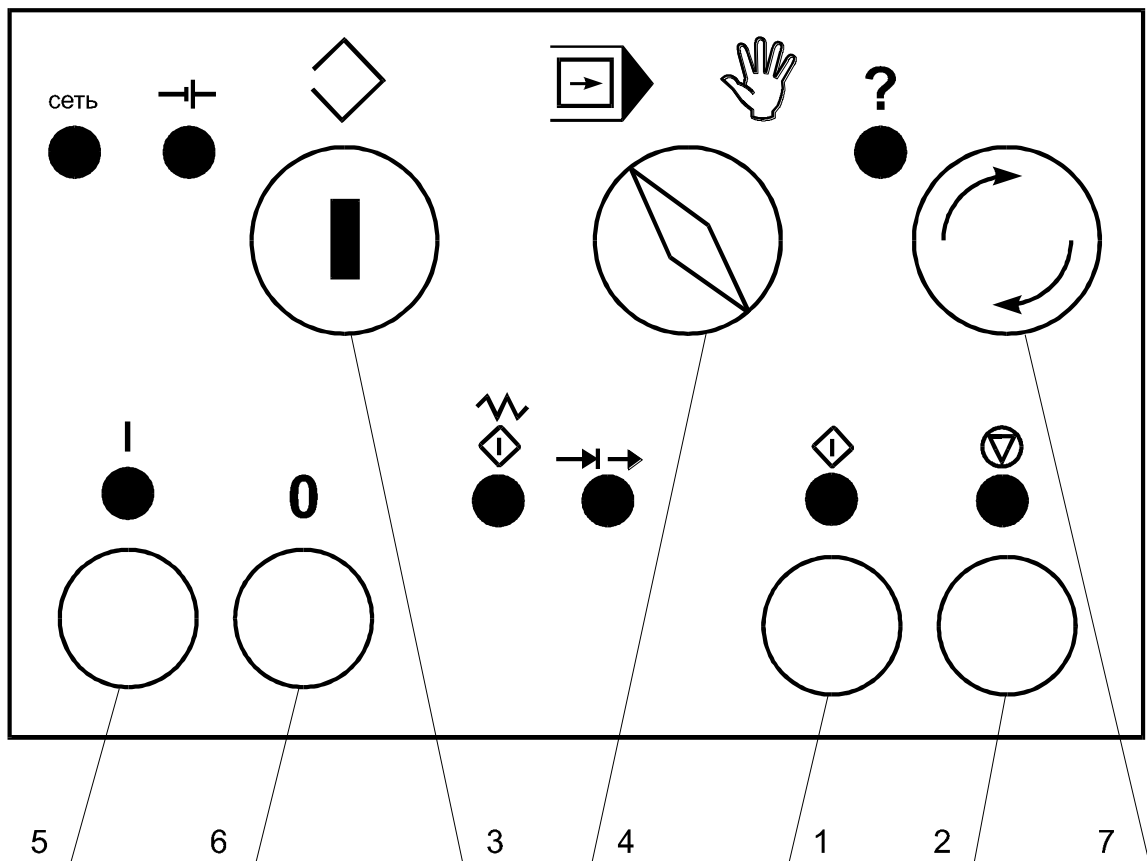
Продовження таблиці 1

Клавіші, що натискають	Команда управління
	Введення даних у реєстри, уставки, вибір режиму роботи в “Редагуванні”. Запуск виконання тестів вмонтованої діагностики
 	Введення даних у параметри
	 G-функція
	 F-подача
	 P-позиція
	 S-функція
	 Програма
	Кадр
	Режим
	Покрокова робота
	Наступний

Продовження таблиці 1

Клавіші, що натискають		Команда управління		
		Попередній		
<table border="1" data-bbox="244 443 370 571"> <tr><td>ФУНКЦІЯ</td></tr> <tr><td>РЕЖИМ</td></tr> </table> 	ФУНКЦІЯ	РЕЖИМ		Функція
ФУНКЦІЯ				
РЕЖИМ				
<table border="1" data-bbox="244 607 370 734"> <tr><td>←P</td></tr> <tr><td>% ↓</td></tr> </table> 	←P	% ↓		Навчання позиції
←P				
% ↓				

Пульт оператора промислового робота M10П.62.01 зображений на рис. 2.



1 – кнопка “Пуск”; 2 – кнопка “Стоп”; 3 – ключ блокування пам’яті; 4 – перемикач “Дозвіл роботи з верстатом” – “Блокування роботи з верстатом”; 5 – вмикання ПЧПУ ПР; 6 – вимикання ПЧПУ ПР; 7 – аварійний стоп

Рисунок 2 - Пульт оператора

Після вмикання живлення ПЧПУ ПР, повторного запуску програмного забезпечення, збоїв приводу необхідно здійснити вихід ПР у нульову точку.

Ознакою такої необхідності є блимання світлодіода “Работа”. Вихід у нульову точку здійснюється тільки у режимі навчання “Обучение” після виконання команди “Пуск” (див. табл. 1).

Для введення програми слід подати команду “Програма”, набрати номер програми і ввести його до пам’яті, подавши команду “Ввід”. Далі автоматично надається можливість введення змісту нульового кадру. Для введення подачі треба подати команду “F-подача”, після цього набрати номер необхідної подачі і ввести командою “Ввід”. Для навчання ПР позиції подається команда “Р-позиція”: за допомогою відповідних клавіш промисловий робот переміщують у потрібне положення і подають команду “Навчання позиції”. Далі вводять “S-функції”; якщо не встановлена індикація їх введення (цифра “4” на п’ятому індикаторі), то необхідно подати команду “S-функція”, набрати її значення і ввести до пам’яті командою “Ввід”. Після набору номерів S-функцій, кожного з їх аргументів необхідно подавати команду “Ввід”. Перехід до наступного кадру здійснюється автоматично після введення функції S00. Після введення функції S99 перехід до наступного кадру не відбувається.

Якщо у кадрах програми використовуються G-функції, то для їх введення слід подати команду “G-функція”, набрати її цифровий номер та ввести до пам’яті командою “Ввід”. Слід пам’ятати, що на п’ятому індикаторі висвітлюється цифра коду команди (“1” – “G-функція”, “2” – “F-подача”, “3” – “Р-позиція”, “4” – “S-функція”). У випадку, якщо необхідно ввести якусь з цих команд до пам’яті робота, а код команди вже встановлений, то саму команду можна не подавати, а вводити тільки її цифрове значення.

Відпрацювання програми починається або за командою “Пуск робота”, записаною в управляючій програмі верстата, або за командою “Пуск”, якщо заблокована робота з верстатом. На пульті ПР при цьому повинно бути встановлено режим “Повторение”. При відпрацюванні програми переміщення у точку, задану в кадрі, відбувається спочатку по координаті X(Z), потім – по координаті A(C), потім – по координаті B (рис. 3). Координатні осі промислового робота M10П.62.01 показані на рис. 3.

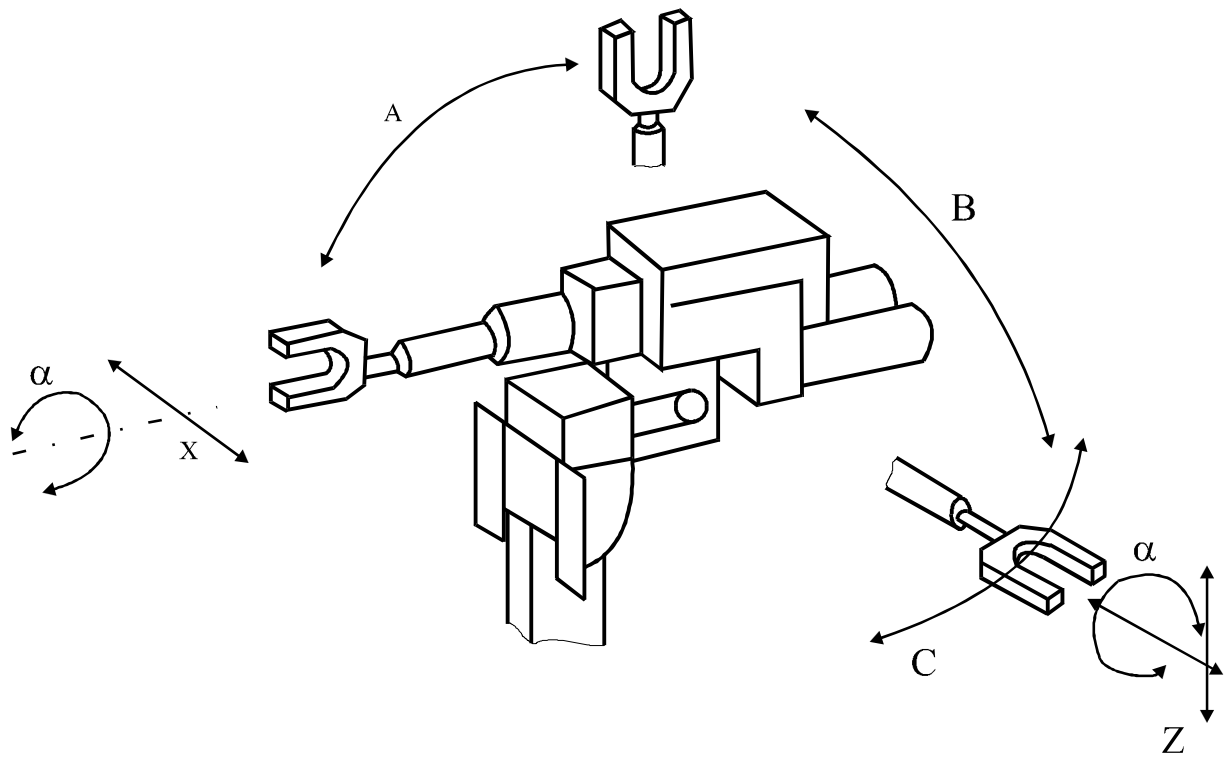


Рисунок 3 - Координатні осі ПР М10П.62.01

Лабораторна робота № 3 Управління промисловим роботом M20П.40.01 з ПЧПУ «Ізот»

На рис. 4 показано зовнішній вигляд пульта навчання. На ньому розташовані 32 функціональні клавіші, кнопка “Аварійний стоп”, 25 індикаторів (світлодіодів) та дворядковий дисплей відповідно з третьою та шостою секціями. Клавіші розташовані групами залежно від їх призначення. У табл. 2. описані функції кожної з них.

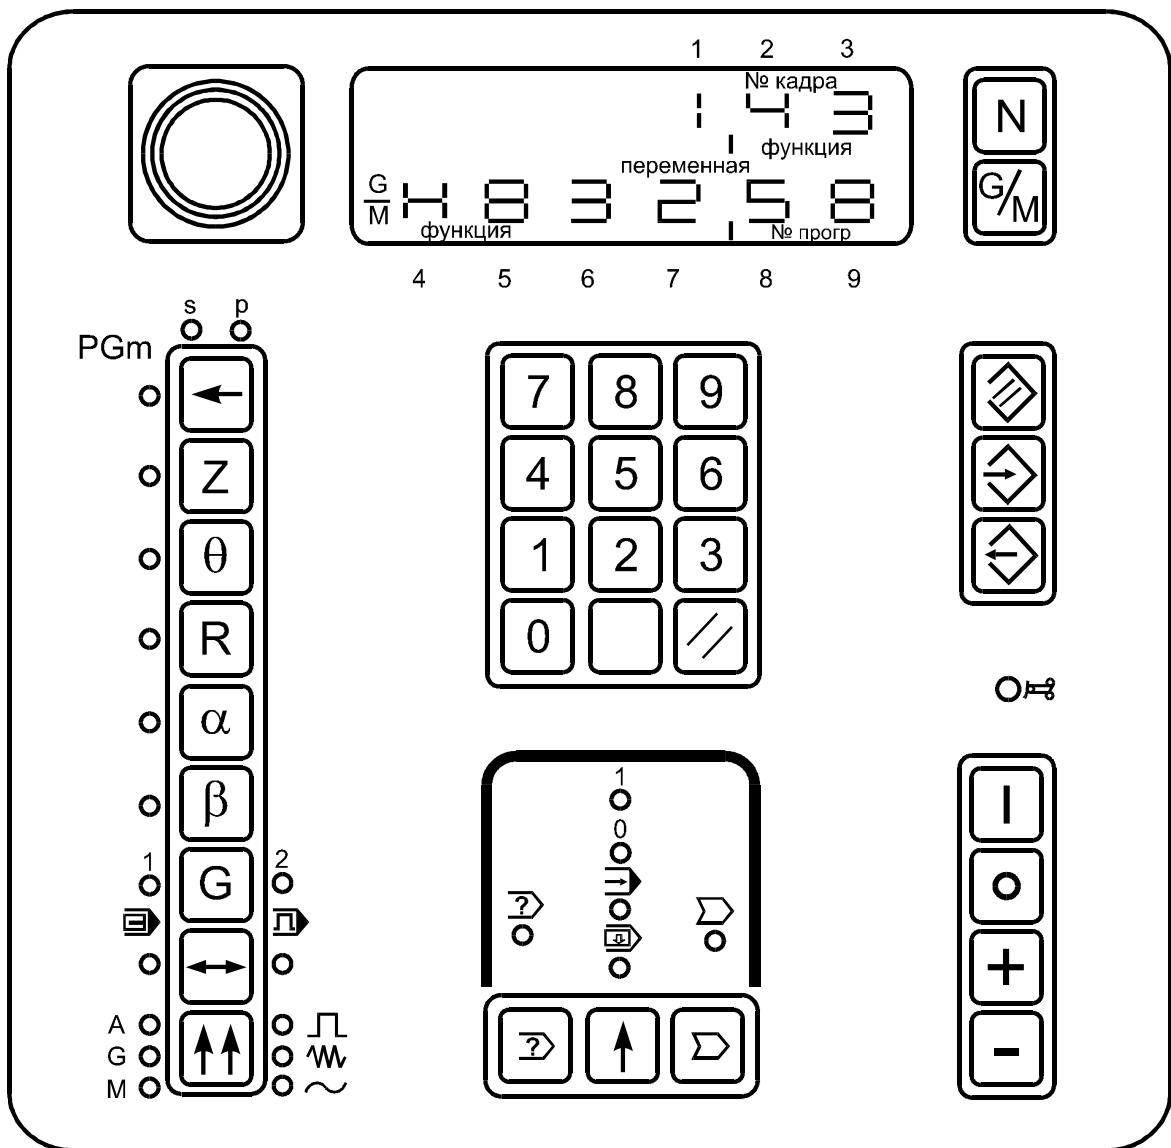

























 
Рисунок 4 - Пульт навчання промислового робота M20П.40.01


Таблиця 2 - Функції клавіш пульта навчання


Клавіша	Функція
	Стирання останнього введеного символу
	Вибір номера кадру або параметра
	Вибір G-функції або M-функції
	Стирання команди
	Запис команди, параметра або точки
	Читання команди, програми, параметра або точки
	Стоп
	Пуск
	Ручний рух у напрямку “+”
	Ручний рух у напрямку “-”
	Вибір програми, кадру або точки
	Вибір осі Z (вгору, вниз)
	Вибір осі θ (проти або за годинниковою стрілкою)
	Вибір осі R (вперед, назад)


Продовження таблиці 2

Клавіша	Функція
	Вибір осі α (рух хвата за або проти годинникової стрілки)
	Вибір осі β (рух хвата вліво або вправо)
	Вибір хвата
	Покрокове або автоматичне виконання програми
	Вибір підрежиму при ручному русі або інтерпретації програми
	Вибір режиму “Діагностика”
	Вибір режиму “Обучение” або “Воспроизведение програми”
	Вибір режиму “Работа с ВЗУ”

Входження в режим введення управляючої програми здійснюється кількарізним натисканням клавіші  до висвітлювання символу 



“Обучение”. Натисканням клавіші  вибирають головні підрежими при навчанні промислового робота. Багаторазове натискання на цю клавішу висвітлює світлодіоди, що розташовані справа та над нею. Їхні значення такі: PGm — запис, стирання та перенайменування програм; S — запис, корекція та стирання команд у програмі; P — запис, корекція та стирання точок.

Для запису номера програми треба увійти в підрежим “PGm”, набрати номер програми (від 1 до 99) і, якщо у пам’яті ПЧПУ ПР програми під таким номером немає (на четвертому індикаторі висвітлено знак “-”), натиснути клавішу  (“запис”). Далі автоматично встановлюється підрежим “S”, а на індикаторі номера кадра — число 001. Кількарізним натисканням

клавiші  встановлюється можливість введення або G-функцій (на четвертому iндикаторi висвiтлюється прямокутник у верхнiй частинi iндикатора), або M-функцiй (на четвертому iндикаторi висвiтлюється прямокутник у нижнiй частинi iндикатора). Пiсля введення номера функцiї, а також кожного з операндiв, треба натискати клавiшу “Запис”. Слiд пам’ятати, що найменування операндiв (P, T, C, U, R, B, S, L, F, J) нiде не висвiтлюється i нiяким чином не вводиться, а використовується тiльки для спрощення читання та створення управляючої програми. Пiсля введення останнього операнда функцiї або номера функцiї, яка не має операндiв, автоматично встановлюється номер наступного кадру, а пiсля введення команди M02 подальший запис програми є неможливим.

Запис номера та координати точки здiйснюється у пiдрезимi “P”. Для того, щоб надати необхіднiй точцi позицiї номер, потрiбно: клавiшами “Z”, або ”θ”, або “R”, або “α”, або “β”, або “G” вибрати вiсь, по якiй слiд перемiщати хват робота i, натискаючи клавiші “+” або “-”, встановити робот у вiдповiдне положення; набрати номер точки вiдповiдно до програми i ввести його до пам’ятi, натиснувши клавiшу “Запис”. Таким чином, ПЧПУ ПР запам’ятовує номер точки та її положення в просторi. Послiдовним перемiщенням хвата робота по координатних осях у вiдповiднi положення, згiдно з програмою та нумерацiєю цих положень, вiдбувається надання точкам вiдповiдних номерiв та запам’ятовування цих положень.

Пiсля включення робота, перед початком роботи, виконанням програми та роботою в режимi навчання, слiд обов’язково встановити робот у нульове положення. Для цього, управляючи клавiшами перемiщень, необхідно встановити хват робота у положення, близьке до нульового, i натиснути клавiшу “Пуск”.

Для вiдрацювання управляючої програми потрiбно, натискаючи клавiшу , перейти у режим  “Автомат”. Вiдрацювання програми починається або по командi M20 вiд ПЧПУ верстата, або натисканням клавiші “Пуск”.